

Konsta Kulmala

Talviuintipaikan turvallisuus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

**”Palvelu pitää toteuttaa niin turvallisesti,
että kun asiakas saapuu sinne elossa,
niin hän lähtisi sieltä myös elossa pois.”**



**Uimarannan
turvallisuusjärjestelyiden on
perustuttava rantakohtaiseen
riskien arviointiin!**

**Riskien arviointi sekä
turvallisuusjärjestelyjen suunnittelu
on tehtävä kirjallisesti.**

(6-8 §).


4 § HUOLELLISUUSVELVOLLISUUS

- Palveluntarjoajalla on vastuu!!

Uimarannan ”turvallisuusvarustus”



Opasteet!

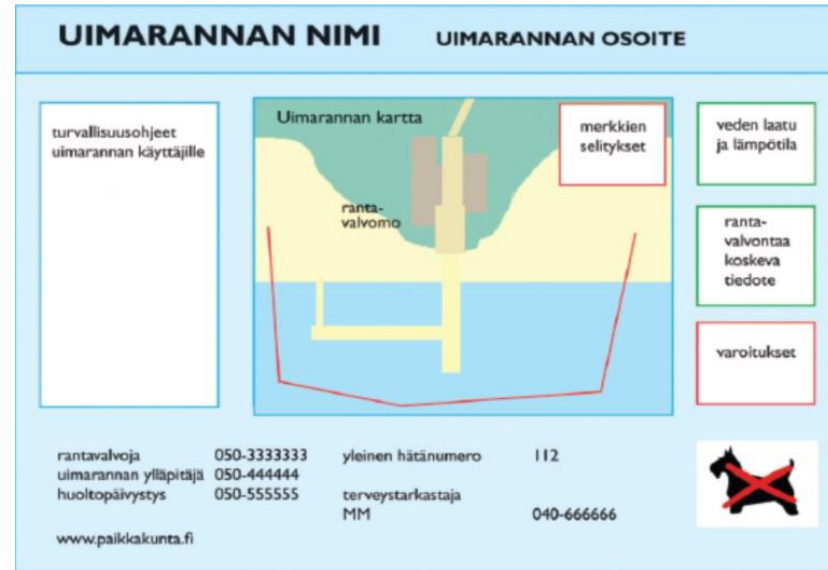

Ilmoitustaulu riittävine tietoineen!

Annettava tiedot
vaaroista!



Pelastusvälin
e!

TALVIUINTIPAIKAN TURVALLISUUSVARUSTUS

- Opasteet päätieltä
- Pelastustiet
- Ilmoitustaulu riittävine tietoineen
- Valaistus kulkureiteille ja avantoon
- Kulkureittien liukkaudentorjunta
- Jäälläkulkijoiden varoittaminen
- Avannon huolto: riittävän tilava ja jään reunan terävyys
- Pelastusväline

ILMOITUSTAULULTA TULEE LÖYTYÄ VÄHINTÄÄN

- Talviuintipaikan osoitetiedot
- Talviuintipaikan ylläpitäjän yhteystiedot
- Ohjeet avun hälyttämiseksi
- Ohjeet turvallisuuspuutteiden ilmoittamiseksi ylläpitäjälle





- **2-kaistaiset loivat portaat, jotka laskeutuvat veteen asti.**
- **Kaiteissa aluksi n. 1 metrin vaakaosuus.**
- **Avannon on oltava valaistu.**
- **Avannon koko vähintään 3 x 3 metriä.**

Veteenmenopaikassa suositus veden syvyydelle on n. 1,5 metriä, jotta jalat ulottuvat pohjaan.

Veden syvyys on hyvä kertoa laiturilla.



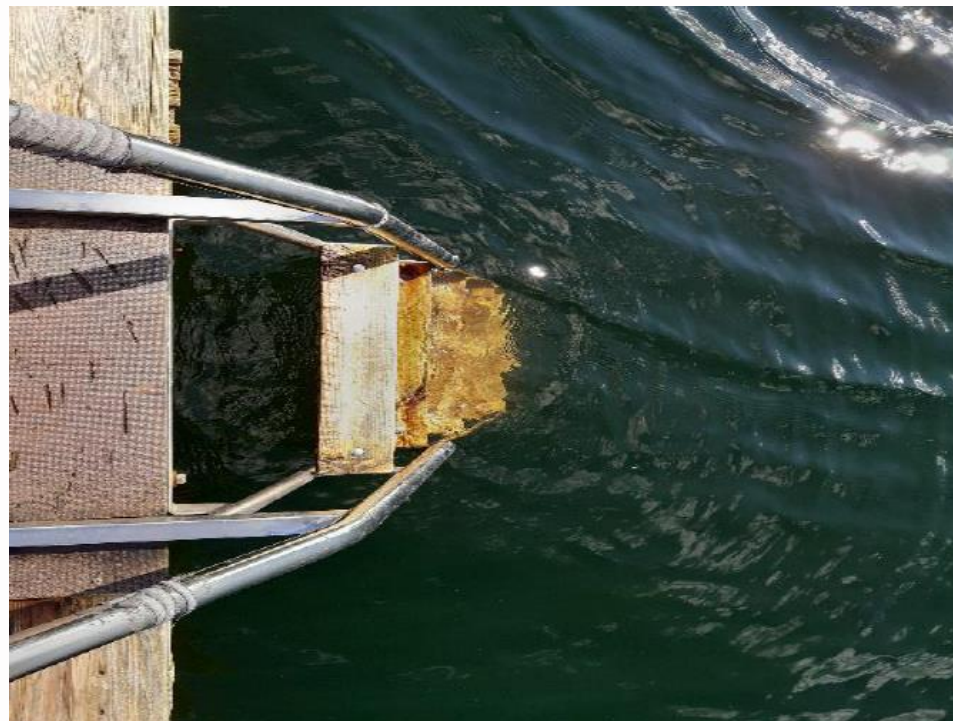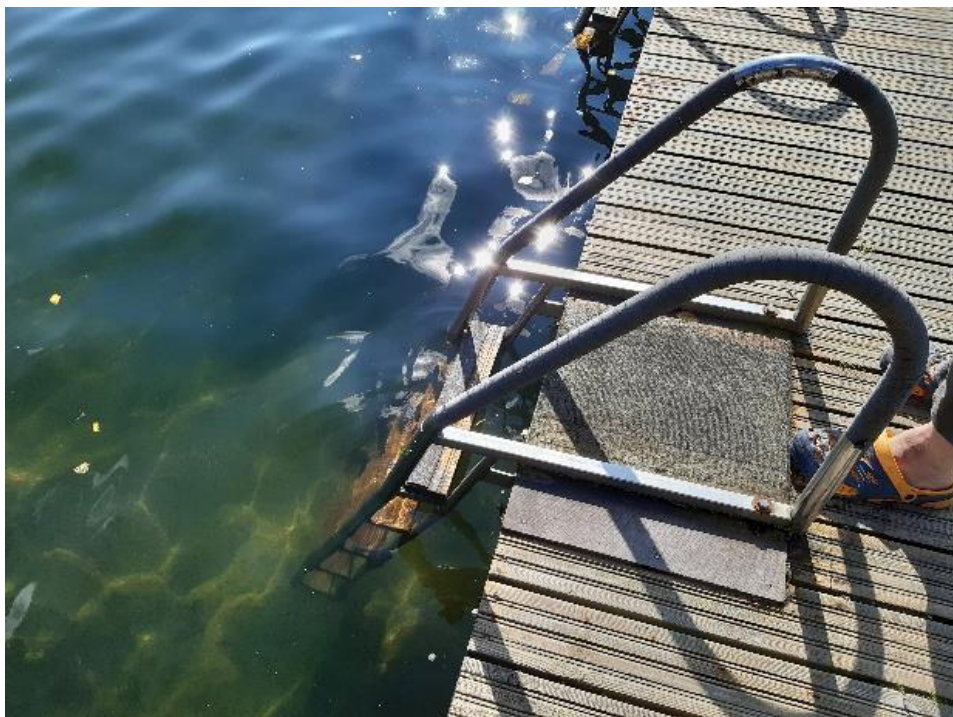

Laituritikkaissa on huomioitava iäkkäät ihmiset, eli askelmien tulee ulottua riittävän syvälle.

Jalan mentävä rako ylimmän askelman ja laiturin välissä ei ole hyvä, sillä se luo puristumisvaaran.



Liukkaudentorjunta on kenties tärkein asia!

Lämpömatot, hiekka, suola, maalämpö, sähkö,...,

Kulkureitti pitää valaista!





Virtauspumput, sulanapitolaitteet

- Virtaus voi heikentää jäätä laajaltakin alueelta.
- Virtaus ei saa vaarantaa uimarin pääsyä portaille, eli virtausta ei suunnata suoraan portaista poispäin.
- Sijoitus ja suuntaus!



EI POTKUREJA AVANTOON!



- **Avannon reunoja on siistittävä säännöllisesti.**
- **Ajan myötä virtaus tekee jään reunasta terävän.**



- **Avantoalue on merkittävä jäälläkulkijoiden varalta.**
- **Puomit, lippusiimat, aurausmerkit, liikennekartiot,...,**
- **Heijastimet, mikäli alueella on moottorikelkkailua tms.**
- **Työturvallisuus huomioitava.**



SÄHKÖTURVALLISUUDESTA

- Ei verkkovirtalähdettä veden äärelle, se on hyvä lähtökohta.
- Vikavirtasuojaus vaikuttaa asiaan.
- Veteen upotettavien sähkölaitteiden kotelointiluokka on ip68.
- Rekisteri sähköurakoitsijoista tukesin verkkosivuilla

[Julkinen rekisteri \(Tukes\) - Toiminnanharjoittajarekisteri](#)

Pvm.	Kuvaus
28.12.2016	Uimari oli jäänyt jumiin laiturin alle portaiden viereen. Muut uimarit autoivat pois. Ehti olla vedessä 5-10 minuuttia.
15.12.2016	Uimari viils i jalkansa jäisiin portaisiin.
28.2.2018	Reklamaatio paikan ylläpidosta: 1-suuntaiset portaat, puutteellinen liukkaudentorjunta, heikon virtauspumpun takia avannon koko usein liian pieni.
12.11.2018	Jo alkujaan huonovointinen uimari oli nitron otettuaan mennyt avantoon, tullut pois ja menettänyt tajuntansa. Ensihoito tarkasti, ja uimari toimitettiin kotiin lepäämään.
5.12.2019	Kaksi talviuimaria sai haavoja avannon terävästä reunasta: toinen kaulaan, toinen kasvoihin. Kasvoihin haavoittunut vietiin ensiapuun. Nenän tyveen tullut useita senttejä pitkä haava vaati tikkejä. Talviuintipaikan avanto oli ilmoituksen mukaan huonosti valaistu ja avannon koko odottamattoman pieni.
Ei tiedossa	Asiakas oli liukastunut pukuhuoneen lattialla, ja lyönyt päänsä lattiaan. Lattialla oli vettä.
10.11.2020	Uimari oli nousemassa vedestä ylös portaita pitkin, kun hänen jalkansa lipsahti uimaportaiden porrasaskelman taakse, ja jäi sinne jumiin niin. Pelastuslaitos tuli apuun, ja sai uimarin irti rikkomatta portaita.
23.1.2022	Reklamaatio: laitur i jäinen, ei valaistusta, avanto liian pieni, pumpun johto sotkeutui jalkoihin.
24.3.2022	Joen jäiden lähdön myötä jäät irrottivat laiturin, jota talviuimarit käyttävät.
20.11.2023	Reklamaatio: talviuintipaikalla ei ollut pelastusrengasta eikä elvytysohjeita.
7.12.2023	Reklamaatio: varustus eri tavoilla puutteellinen.
29.10.2023	Reklamaatio: kulkureitit liukkaat.
2.11.2023	Reklamaatio: kulkureitit liukkaat, liukastumisia myös sauna- ja pesutiloissa.
28.11.2021	Uimari kaatunut liukkaalla kulkureitillä.
30.12.2021	Kokenut uimari uupui kesken avantokäynnin. Kutsui apua. Saatiin pelastettua, oli avannossa n. 8 minuuttia. Oli kameravalvonta, mutta uinninvaloja kierroksensa takia havaitsi tilanteen myöhässä.
23.11.2021	Uimari menehtyi sairauskohtauksen seurauksena. Kohtaus tuli vedestä noustessa.
26.11.2021	Merkkaamaton ja suojaamaton talviuintipaikka.
12.11.2022	Avantokellunnan yhteydessä toinen asiakas potkaisi toista kasvoihin. Iskun saanut panikoitui, ja oli hukkua. Asiakasta elvytettiin, selvisi.

9.1.2023	Reklamaatio: talviuintipaikka puutteellisesti merkattu sivullisille.
10.1.2023	Jatkoa reklamaatiolle: talviuintipaikka merkitsemätön, ja aukipitopumpun käyttö on aikaansaanut jään heikentymisen laajalta alueelta. Vaara sivullisille.
9.2.2023	Luistelija kaatunut raitioon ilta-aikaan, lähtenyt rannan myötäisesti luistelemaan kohti kotia. Yhtäkkiä ollut päätyä avantoon, joka oli ilmoittajan mukaan huonosti merkitty.
2.2.2023	Reklamaatio: liukkaat kulkureitit, myös veteenmenopaikalla portaat liukkaat.
5.12.2023	Kuolemantapaus talviuinnin yhteydessä. Oli mennyt yksin avantoon, löytyi lopulta jään alta.
6.12.2023	Lämpömatto lähti asiakkaan alta hänen astuessaan matolle, ja asiakas kaatui. Ruhjeita.
7.12.2023	Reklamaatio, jossa haukuttiin talviuintipaikka pystyyn monin eri tavoin.
26.12.2023	Reklamaatio, jossa haukuttiin talviuintipaikka pystyyn monin eri tavoin.
9.1.2024	Reklamaatio: merkkeamaton avanto.
10.1.2024	Arvotavaroille tarkoitetun säilytyslokero lukitus petti, ja asiakkaalta varastettiin lompakko. Kaapit kyllä lukittuivat, mutta ne sai auki vetämällä, koska lukon salpa oli lyhyt.
28.2.2024	Aamuyön sade oli jäänyt kulkureitille, ja aamulla uimaan tullut talviuimari kaatui.
4.3.2024	Reklamaatio: avanto kokonaan merkkeamatta, tilanne jatkunut vuodesta toiseen.
12.3.2024	Reklamaatio: merkkeamaton avanto.
18.3.2024	Jääkellunnan yhteydessä asiakas kääntyi vedessä ympäri, hengitti vettä keuhkoihin ja oli lähellä hukkua. Elvytys tapahtumapaikalla ja toimitus jatkohoitoon. Ilmeisesti liian suuri kelluntapukine oli ainakin myötävaikuttanut onnettomuuteen, pukineen sisällä oli vettä.
15.11.2024	Reklamaatio: talviuintipaikan rakenteelliset ratkaisut epäilyttävät.
9.12.2024	Reklamaatio: käytetään avannon sulanapitoon sähkölaitetta, joka ei siihen sovellu.
21.12.2024	Reklamaatio: talviuintipaikan kulkureitit todella liukkaat.
20.2.2025	Reklamaatio: avanto merkattu puutteellisesti.
28.2.2025	Reklamaatio: merkkeamaton avanto.

Edellisten lisäksi viime talvina on tehty useampi ruumislöytö avannoista.

LINKKEJÄ

- [Laki kulutuspalvelujen turvallisuudesta \(185/2025\)](#)
- [Suomen Latu ry:n talviuintisivusto](#)
- Uimarantaopas (2006)
- RT-kortti 97-10942 Uimarannat ja talviuintipaikat